

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden

Pfarrkirchenstiftung Vilsbiburg
Kirchstraße 15
84137 Vilsbiburg




1. Die Kirche St. Nikolaus

Die spätgotische Kirche wurde ca. 1480 errichtet. Die Erneuerung des Turms wurde 1768 in Massivbauweise umgesetzt und die Turmkuppel 1825 mit Holzschindeln eingedeckt. Eine Erneuerung der Emporenbrüstung fand 1865 statt. 1992 wurde eine Außenrenovierung durchgeführt, die Dachkonstruktion 1993 instandgesetzt.

Das Presbyterium grenzt wie bei den meisten Kirchen üblich im Osten an das Kirchenschiff. Der eingezogene Chor ist mit einem Netzrippengewölbe mit einem mit einem langen Jochen ausgeführt. Das Gewölbe des Langhauses ist ein gemauertes Tonnengewölbe mit Stichkappen und vier Jochen. Der Eingang zum Kirchenschiff befindet sich in einem Anbau an der Westseite des Langhauses. Typisch für den gotischen Baustil wurden die Fenster mit Spitzbögen errichtet. Auf der Westseite ist eine als Holzkonstruktion ausgeführte Empore vorhanden - diese spannt frei über den Kirchenraum. Über eine Dachluke oberhalb der Empore ist der Dachraum erreichbar.

Das Dach über dem Langhaus ist als Kehl balkendach mit stehendem Stuhl ausgeführt. Die Dachkonstruktion über dem Presbyterium liegt etwa 80cm höher und ist ebenfalls ein Kehl balkendach . Die Längsaussteifung erfolgt über Diagonalstreben zwischen den Binderachsen. Die Dachfläche ist mit Flachziegeln eingedeckt.

In den Kirchturm gelangt man über einen Durchgang an der Südseite des Dachraumes. Der Kirchturm weist einen quadratischen Grundriss auf. Insgesamt besteht der Turm bis zur Dachkonstruktion aus sechs Turmebenen. Die Dachkonstruktion des Turmes ist eine barocke Zwiebelkuppel mit Blecheindeckung.

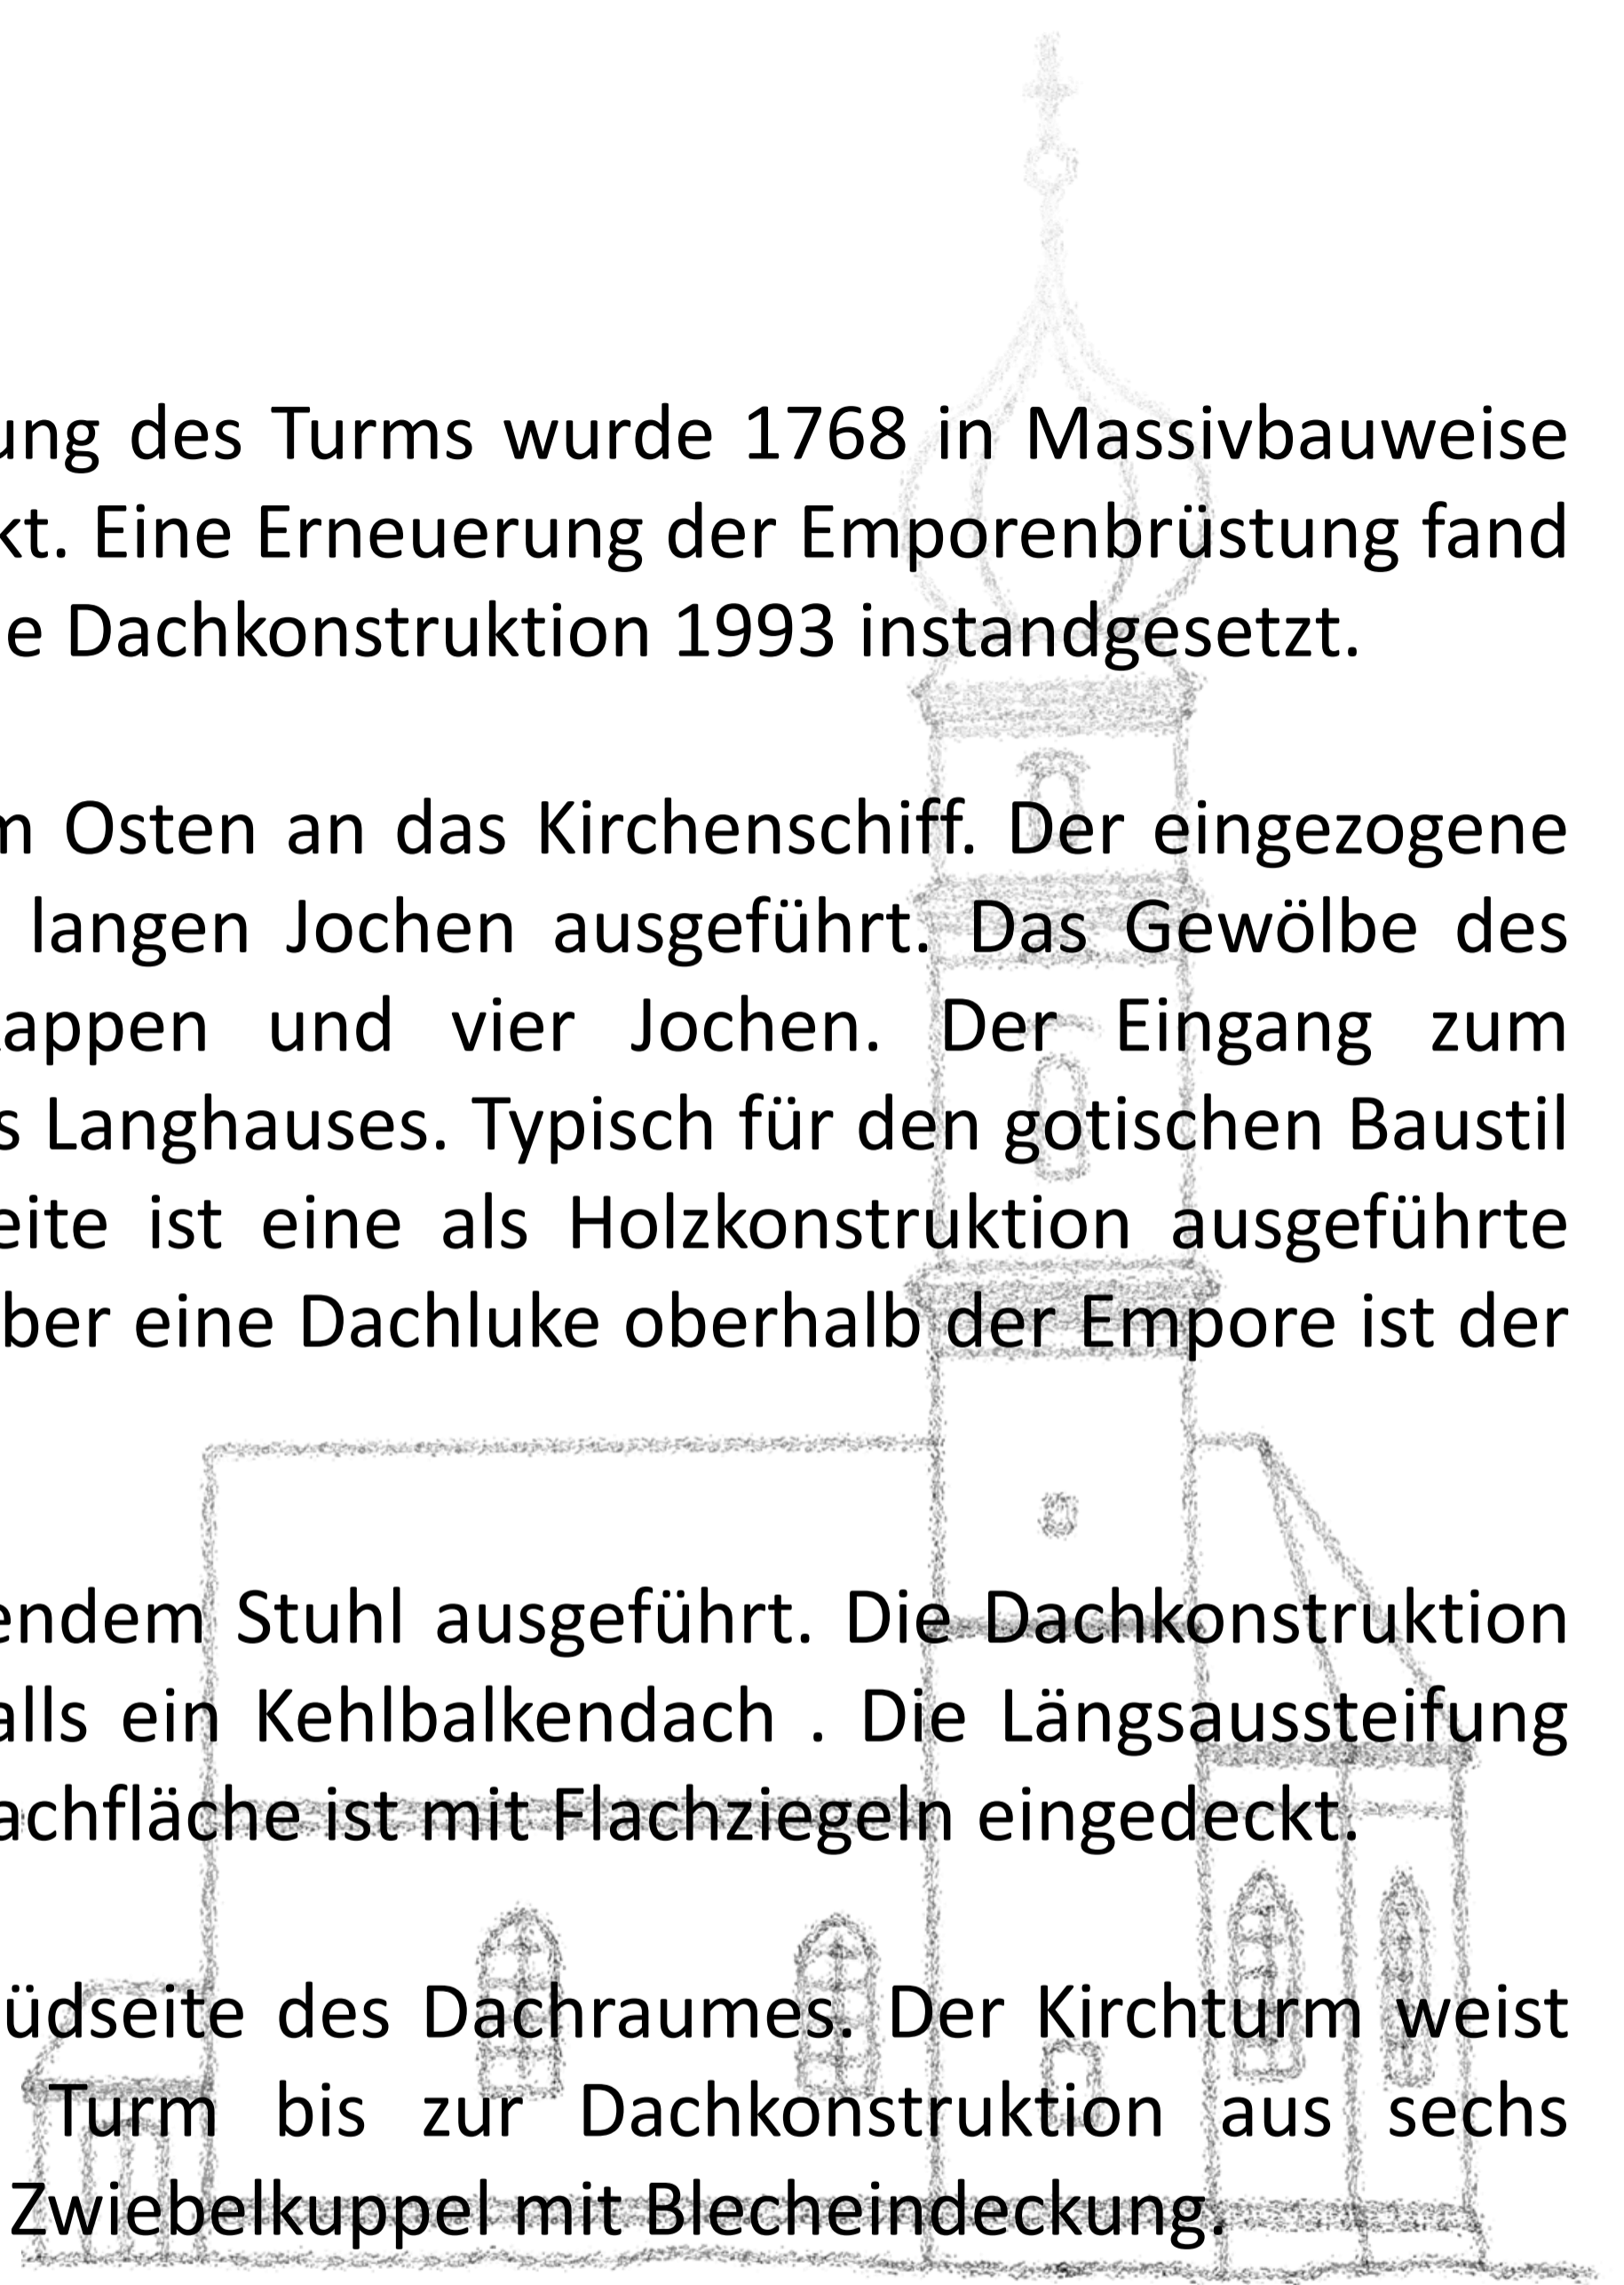

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden

Pfarrkirchenstiftung Vilsbiburg
Kirchstraße 15
84137 Vilsbiburg



2. Warum ist eine Sanierung dringend notwendig?


- An der Dachkonstruktion sind Fäulnisschäden ersichtlich
- Vor dem Scheitelpunkt des Chorbogens ist eine stärkere Rissbildung und Verformung der Decke vorhanden
- Die Kirche ist daher für die Nutzung gesperrt
 - durch das Bischöflichen Baureferats wurde bestätigt, dass eine Sanierung notwendig ist.



Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden




3. Die Schäden im Detail

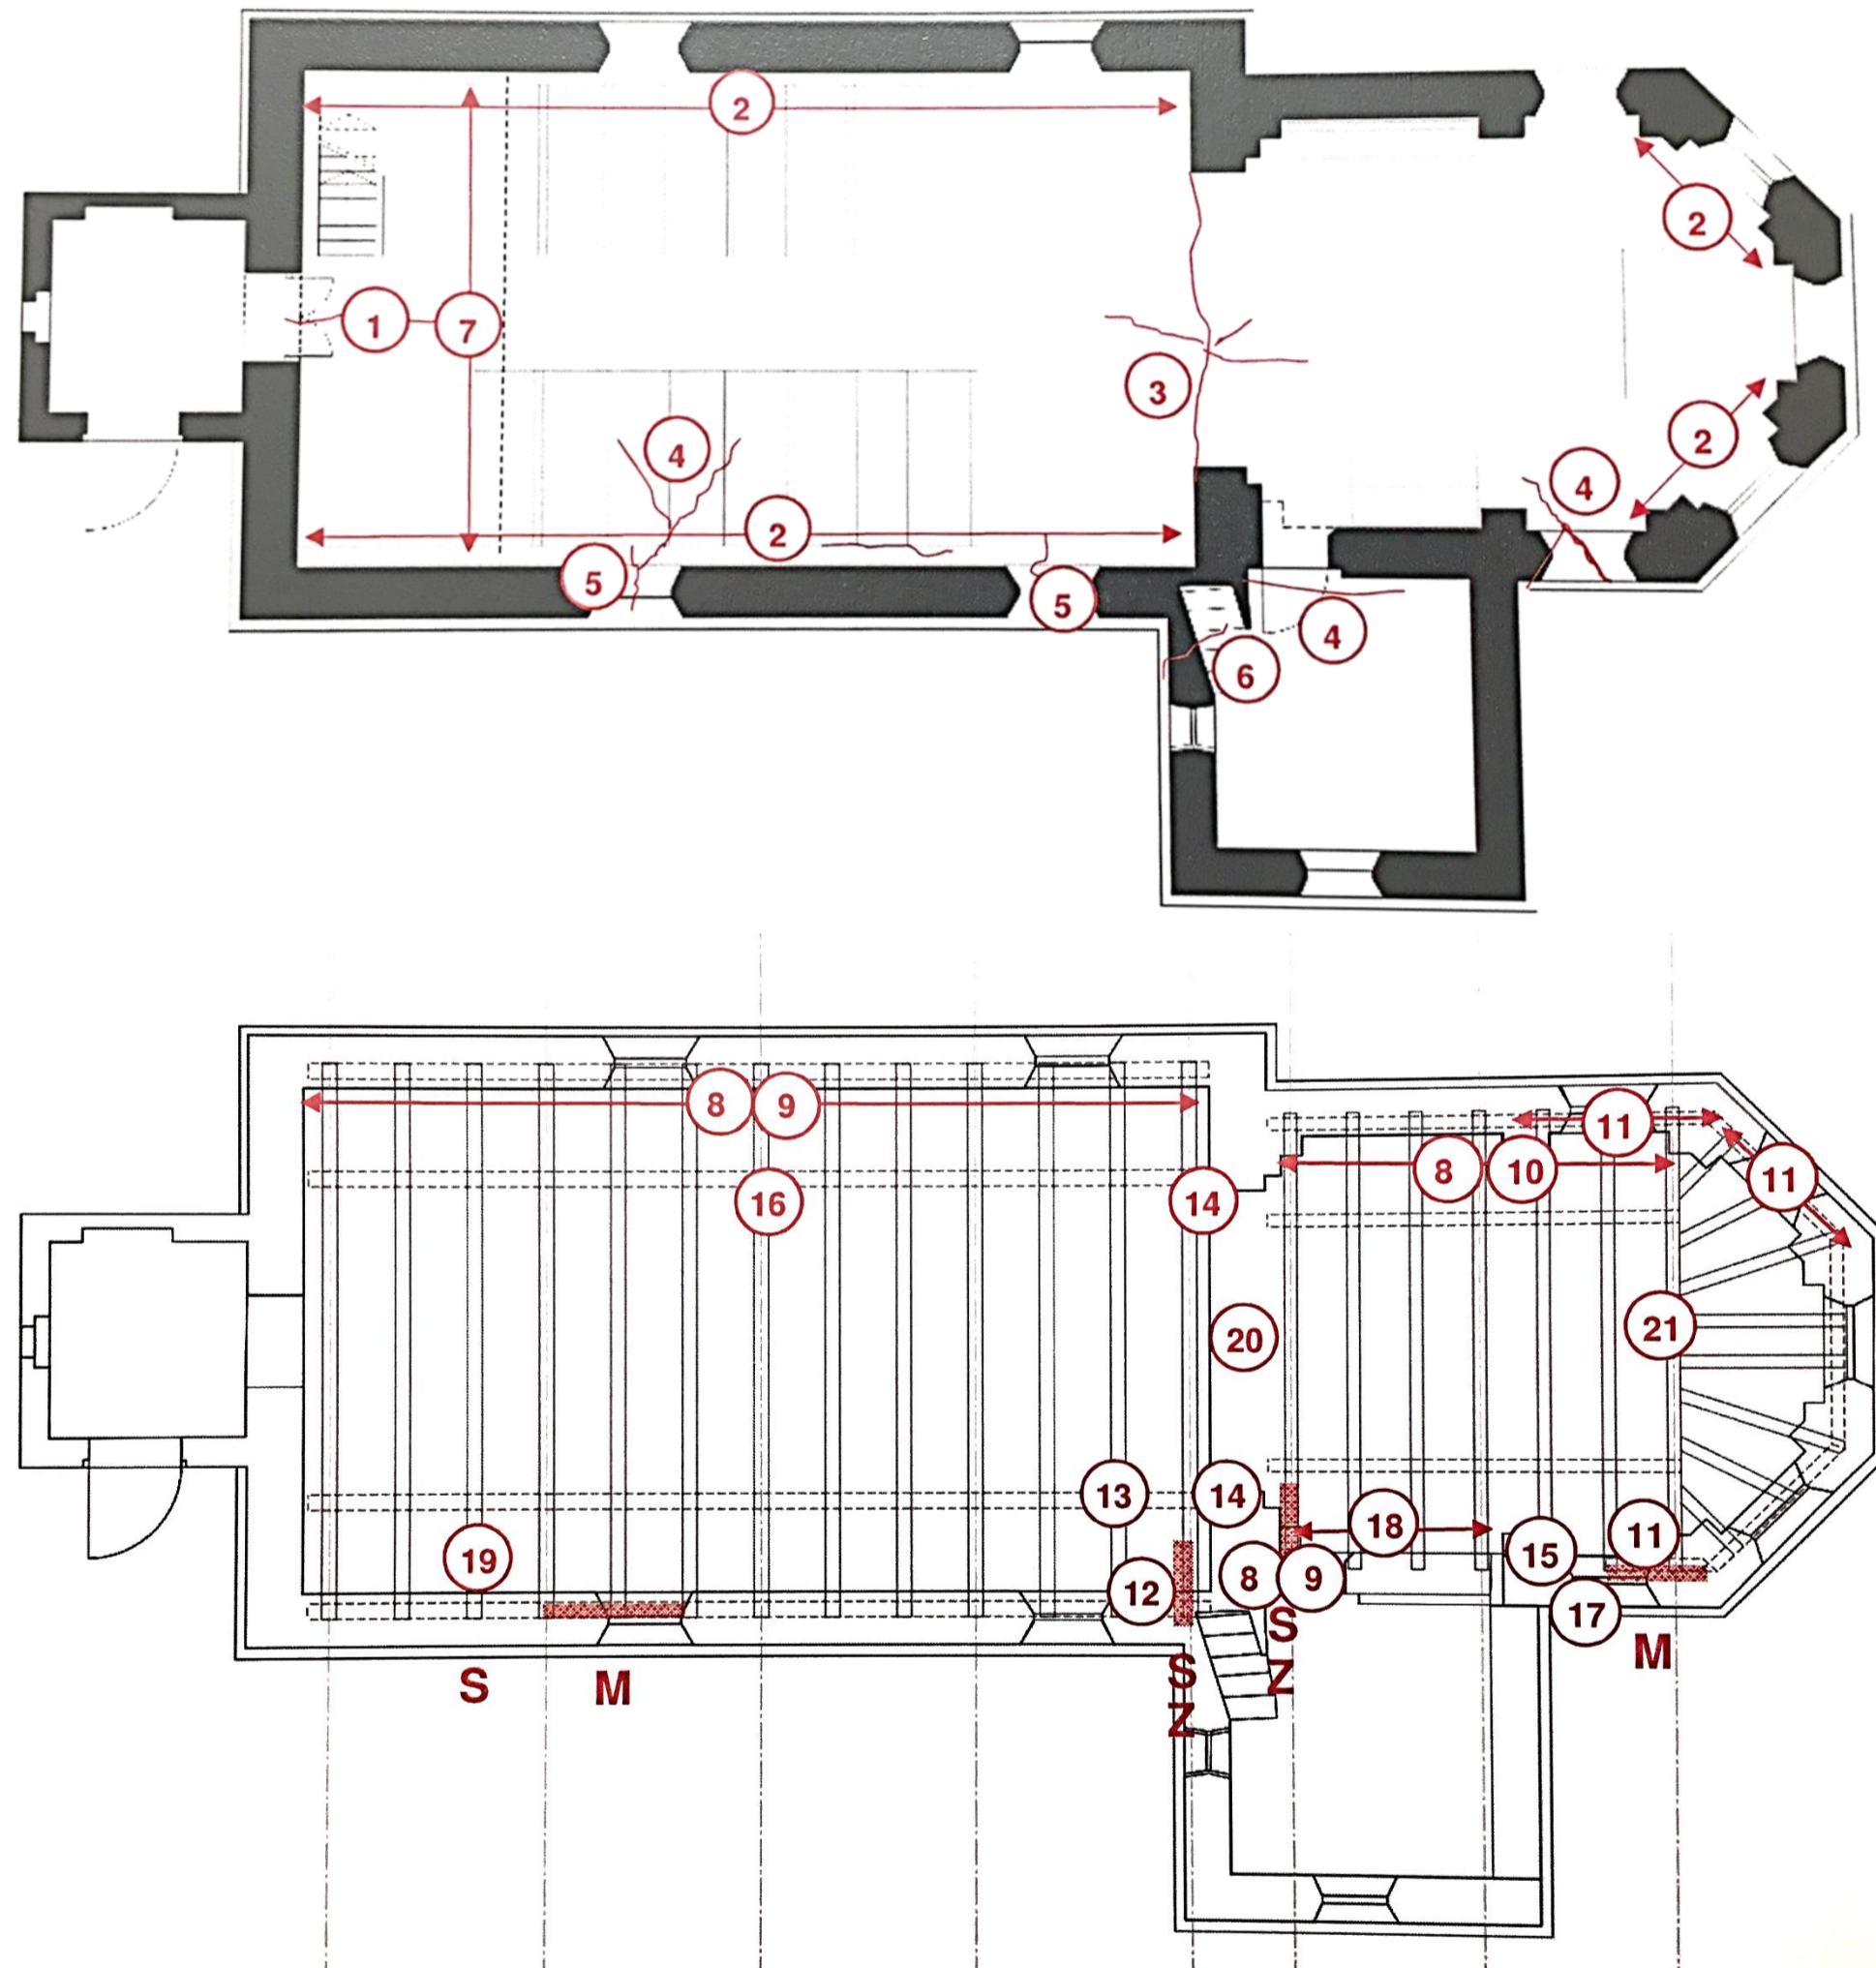


1. Risse an der Emporenunterseite
2. Feuchteschäden mit Algenbildung an den Wandinnenseiten
3. Erhebliche Rissbildung im Chorbogen
4. Risse im Gewölbe
5. Scheitelrisse an Fensterbögen
6. Risse in Außenwand
7. Durchbiegung der Empore
8. Reparatur an Zerrbalken durch seitliche Laschen
9. Reparatur an Sparren mit stumpfem Stoß oder stehendem Blatt
10. Reparatur Sparren durch seitliche Laschen
11. Mauerlatte unterbrochen bzw. stumpf gestoßen
12. Zusätzlicher Sparren bis Kehlbalcken
13. Stuhlsäulenkonstruktion umgebaut
14. Zusätzliche Stütze unter Mittelpfette
15. Sparrenreparatur mit stumpfem Anschluss
16. Durchbiegung Mittelpfette
17. Risse im Mauerwerk
18. Dachfußpunkte eingemauert
19. Dachluke
20. Risse im Überzug
21. Fäulnis an Stichbalken in Höhe der Hahnenebene

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden

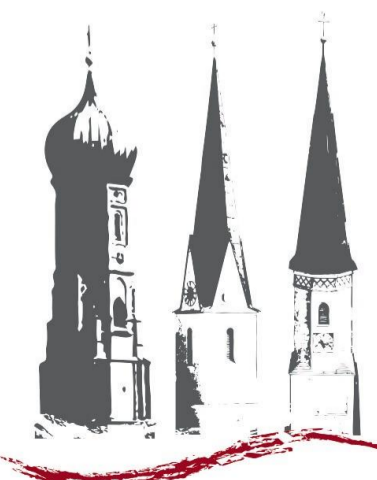


3. Die Schäden im Detail

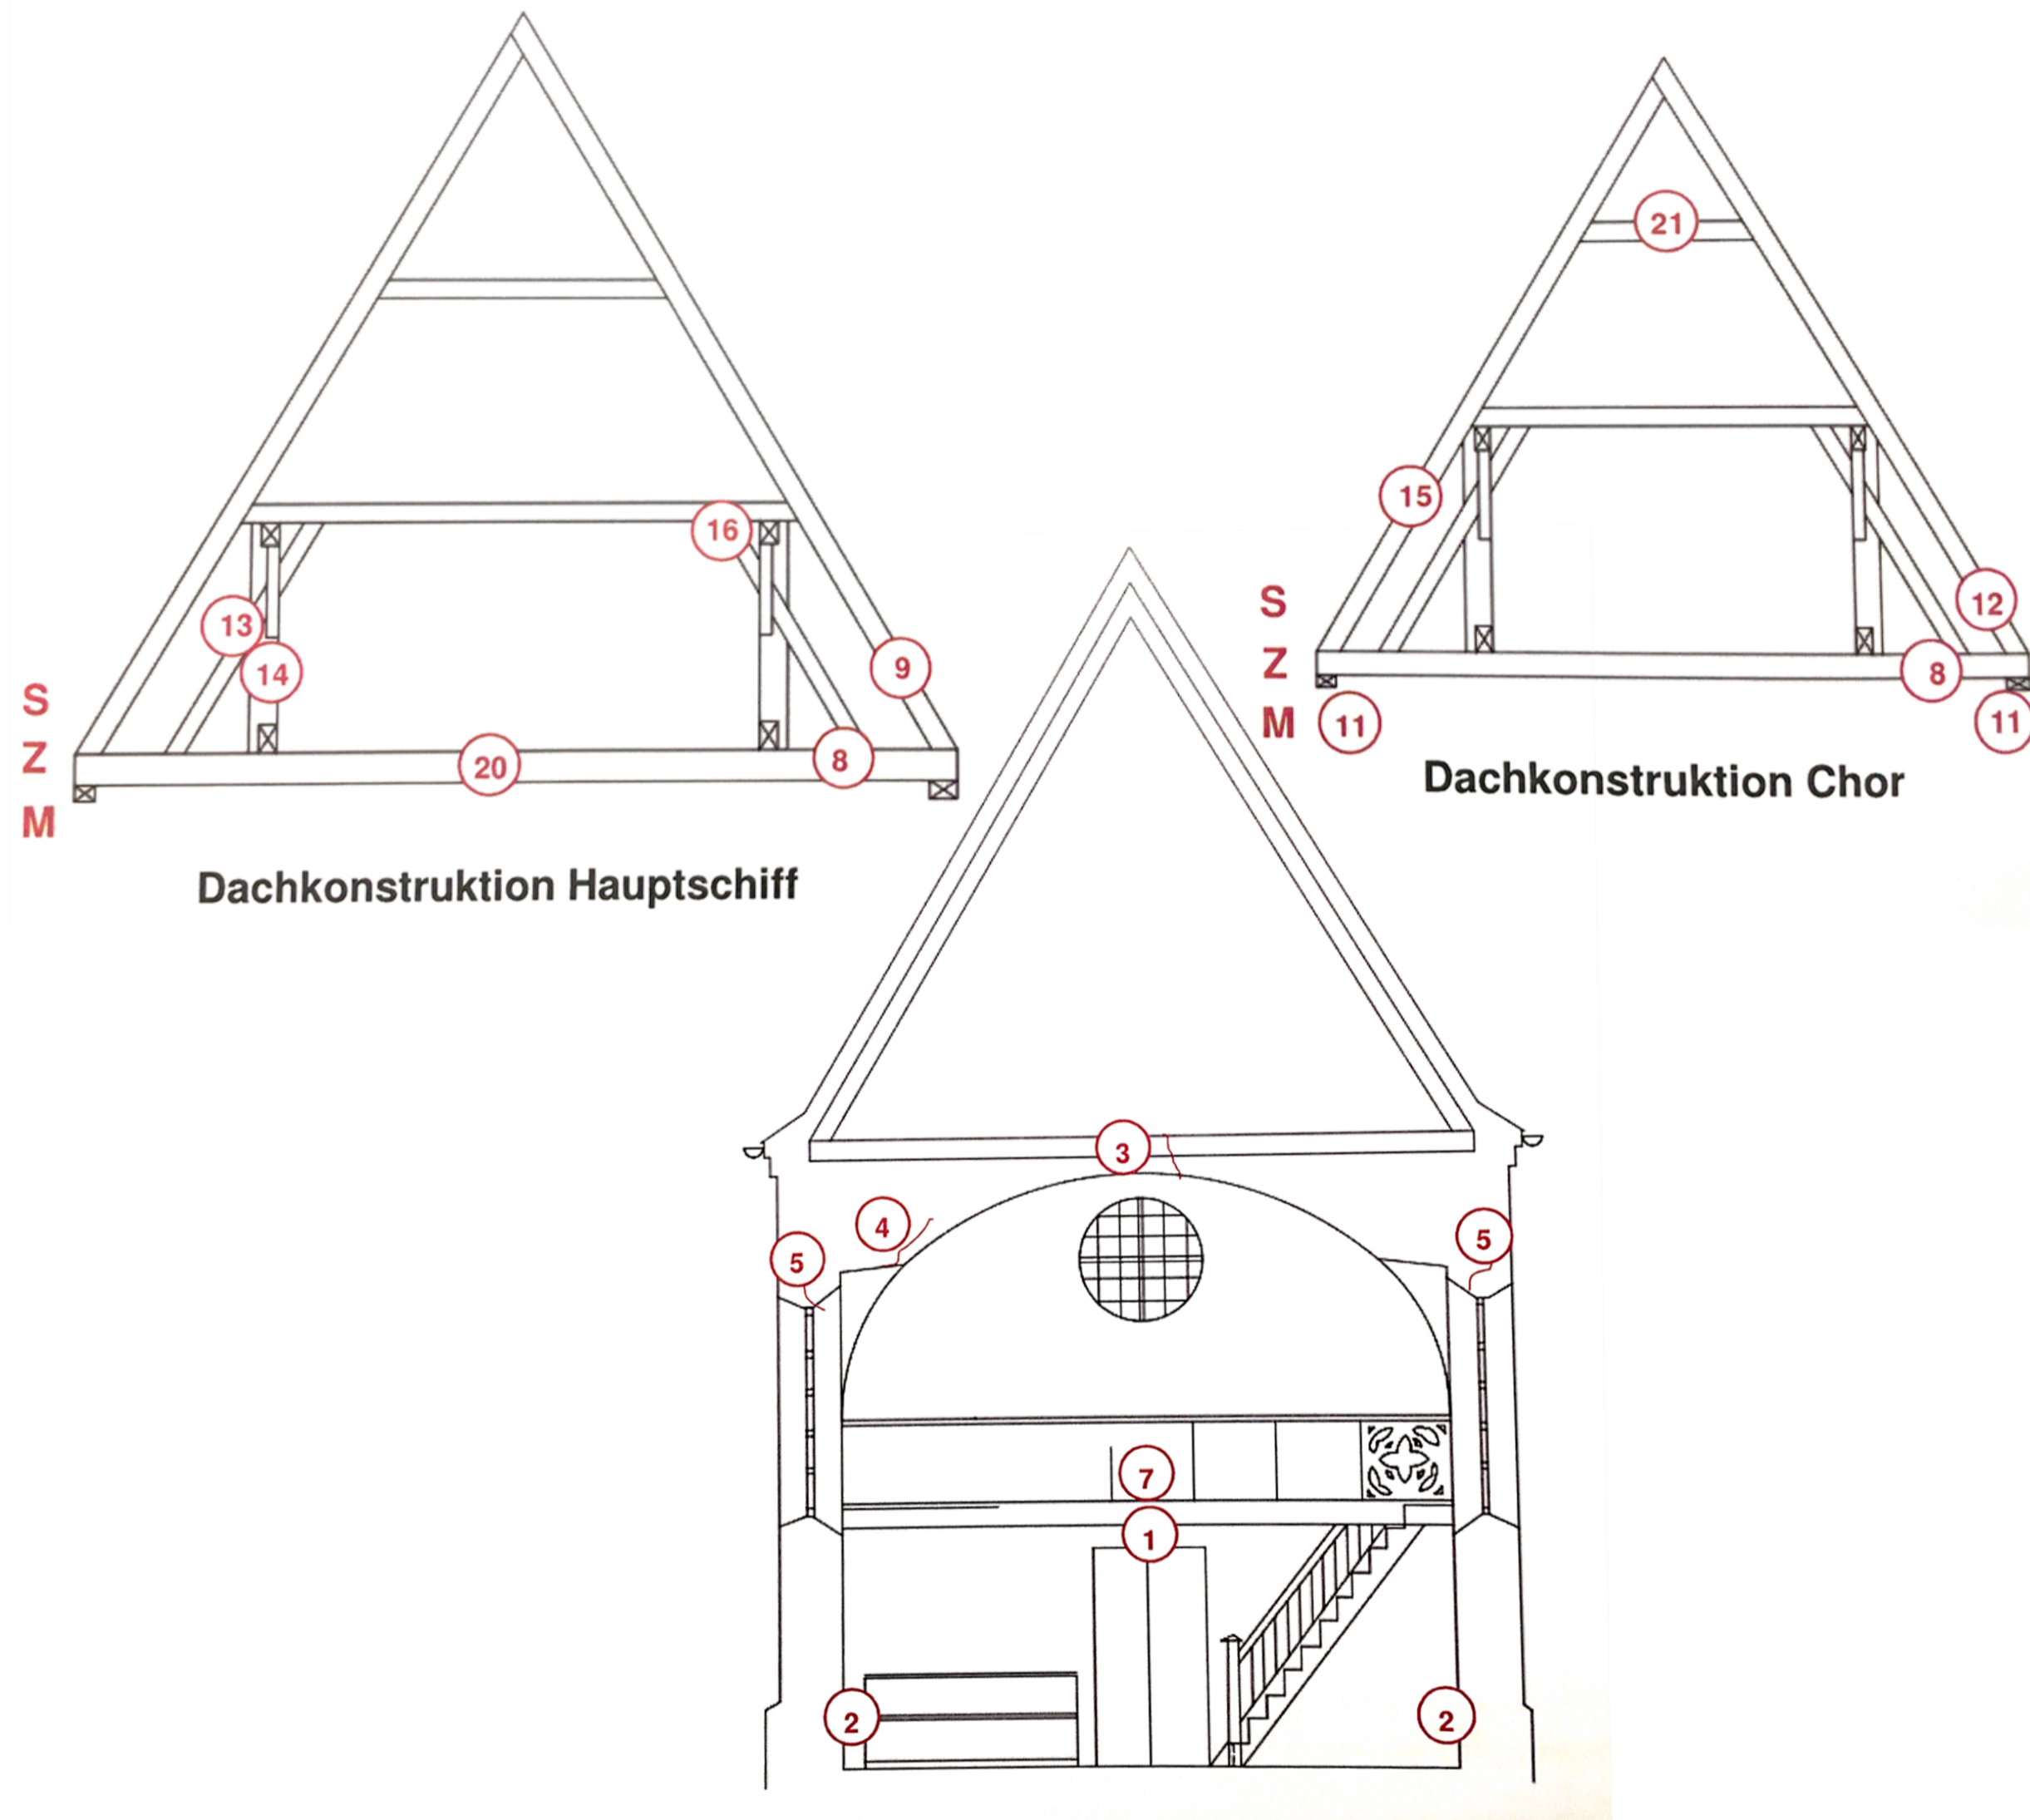


1. Risse an der Emporenunterseite
2. Feuchteschäden mit Algenbildung an den Wandinnenseiten
3. Erhebliche Rissbildung im Chorbogen
4. Risse im Gewölbe
5. Scheitelrisse an Fensterbögen
6. Risse in Außenwand
7. Durchbiegung der Empore
8. Reparatur an Zerrbalken durch seitliche Laschen
9. Reparatur an Sparren mit stumpfem Stoß oder stehendem Blatt
10. Reparatur Sparren durch seitliche Laschen
11. Mauerlatte unterbrochen bzw. stumpf gestoßen
12. Zusätzlicher Sparren bis Kehlbalken
13. Stuhlsäulenkonstruktion umgebaut
14. Zusätzliche Stütze unter Mittelpfette
15. Sparrenreparatur mit stumpfem Anschluss
16. Durchbiegung Mittelpfette
17. Risse im Mauerwerk
18. Dachfußpunkte eingemauert
19. Dachluke
20. Risse im Überzug
21. Fäulnis an Stichbalken in Höhe der Hahnenebene

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden

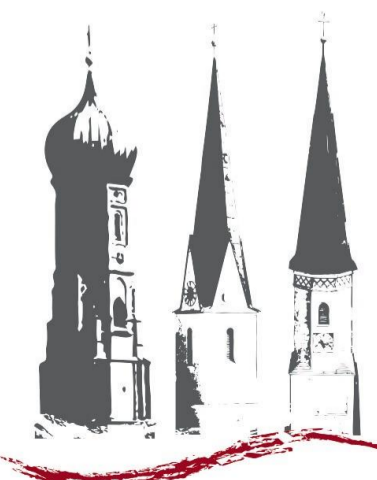

3. Die Schäden im Detail

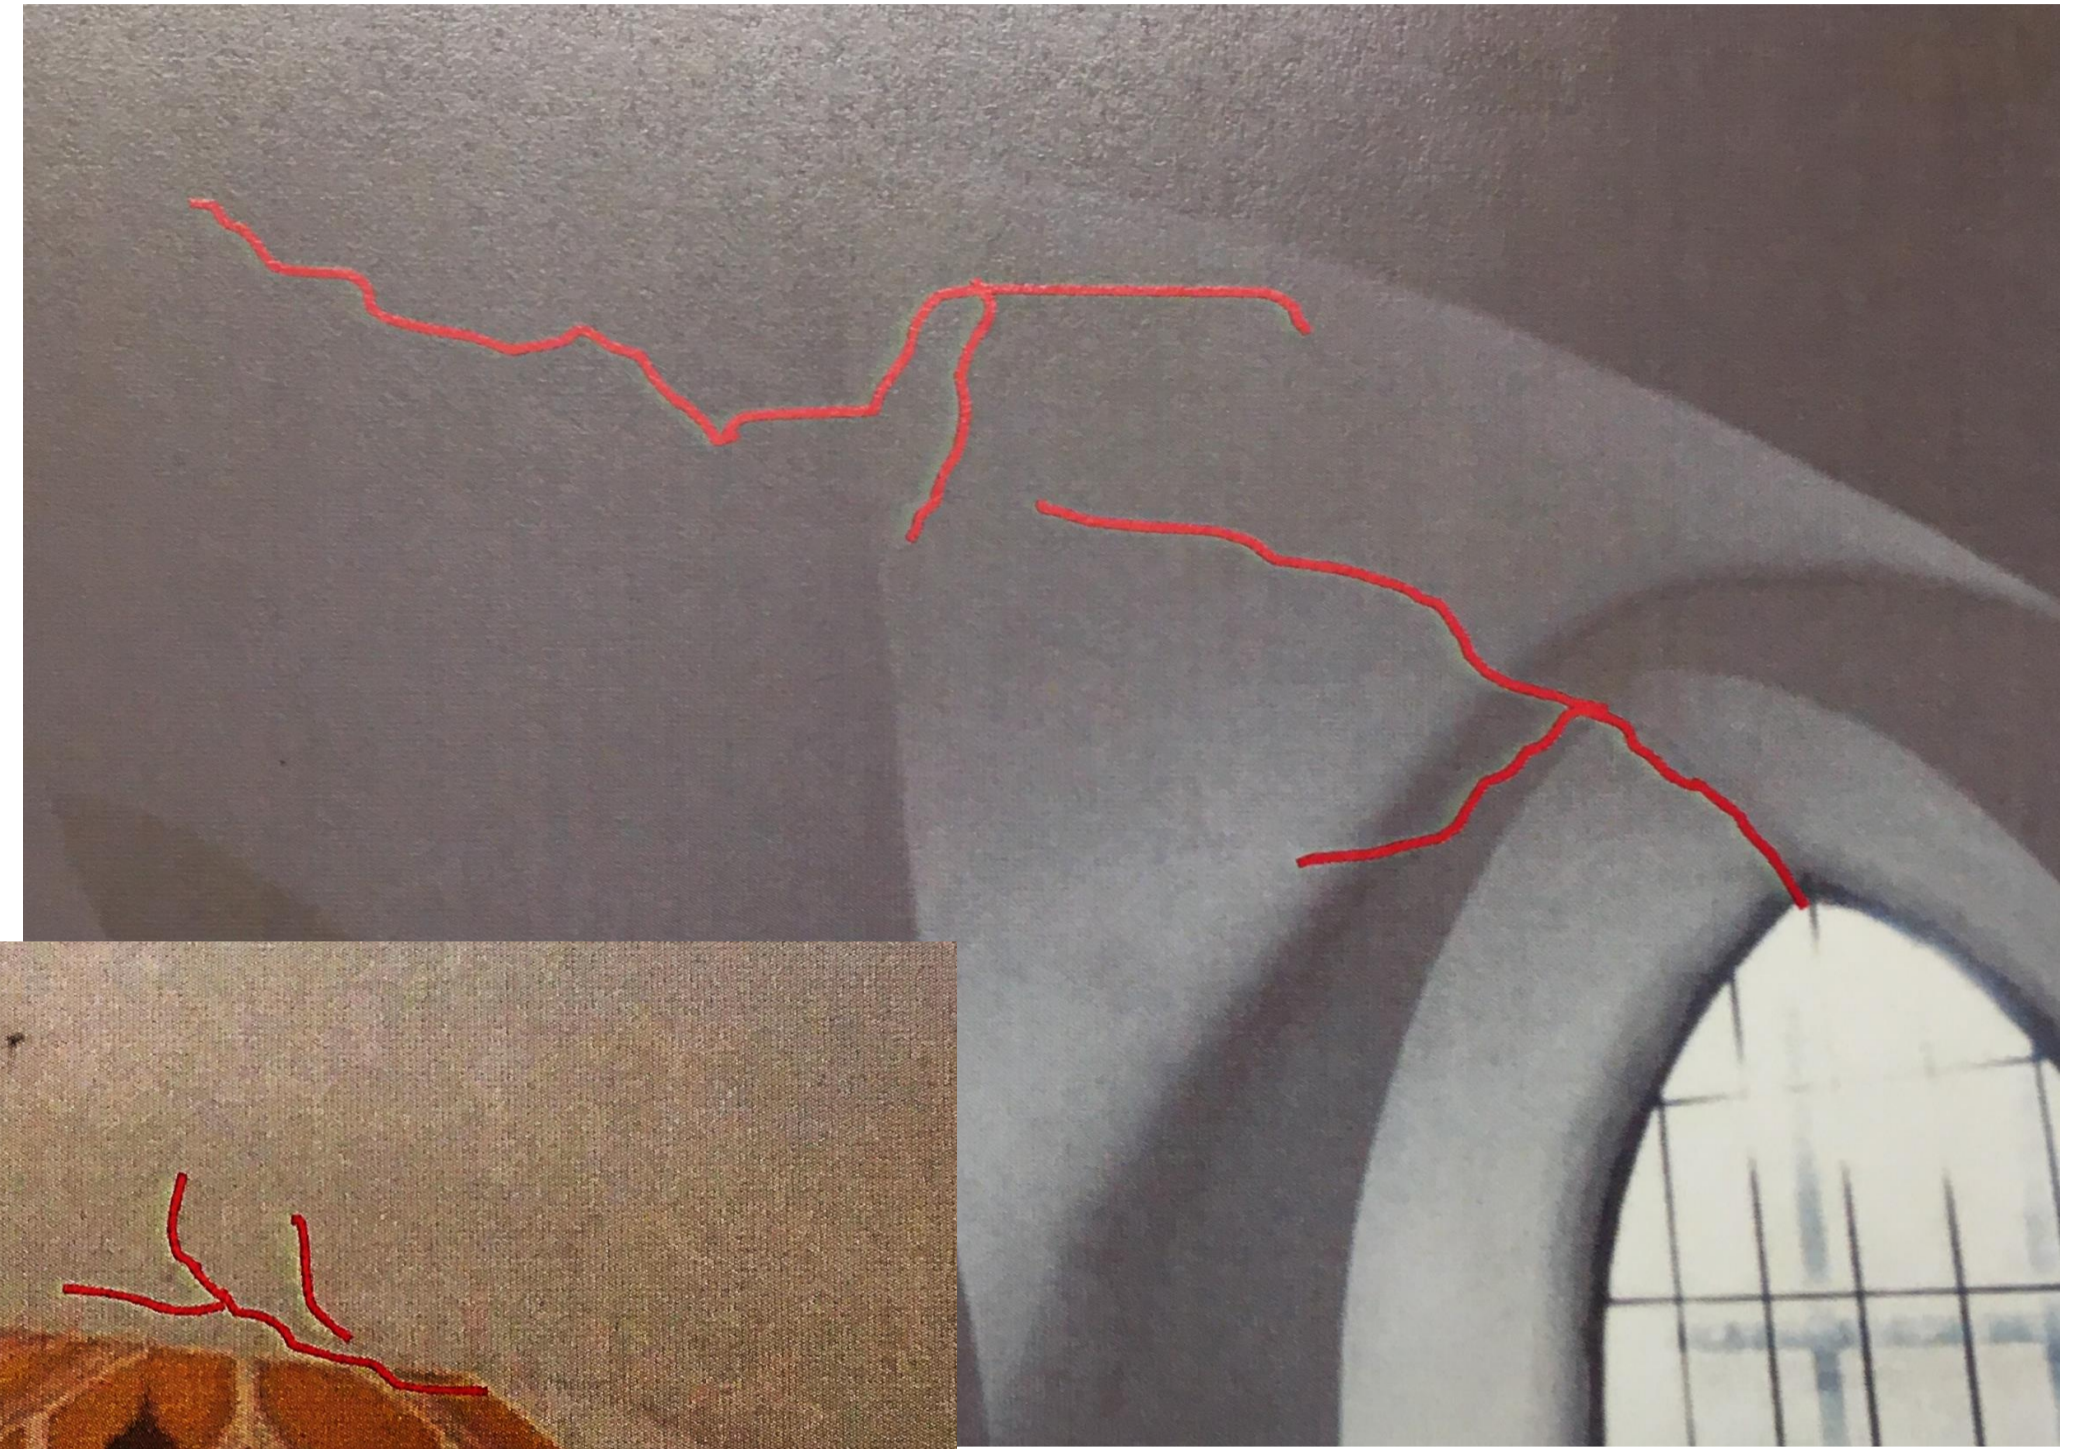

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden

Pfarrkirchenstiftung Vilsbiburg
Kirchstraße 15
84137 Vilsbiburg



3. Die Schäden im Detail





Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden

Pfarrkirchenstiftung Vilsbiburg
Kirchstraße 15
84137 Vilsbiburg



4. Instandsetzung

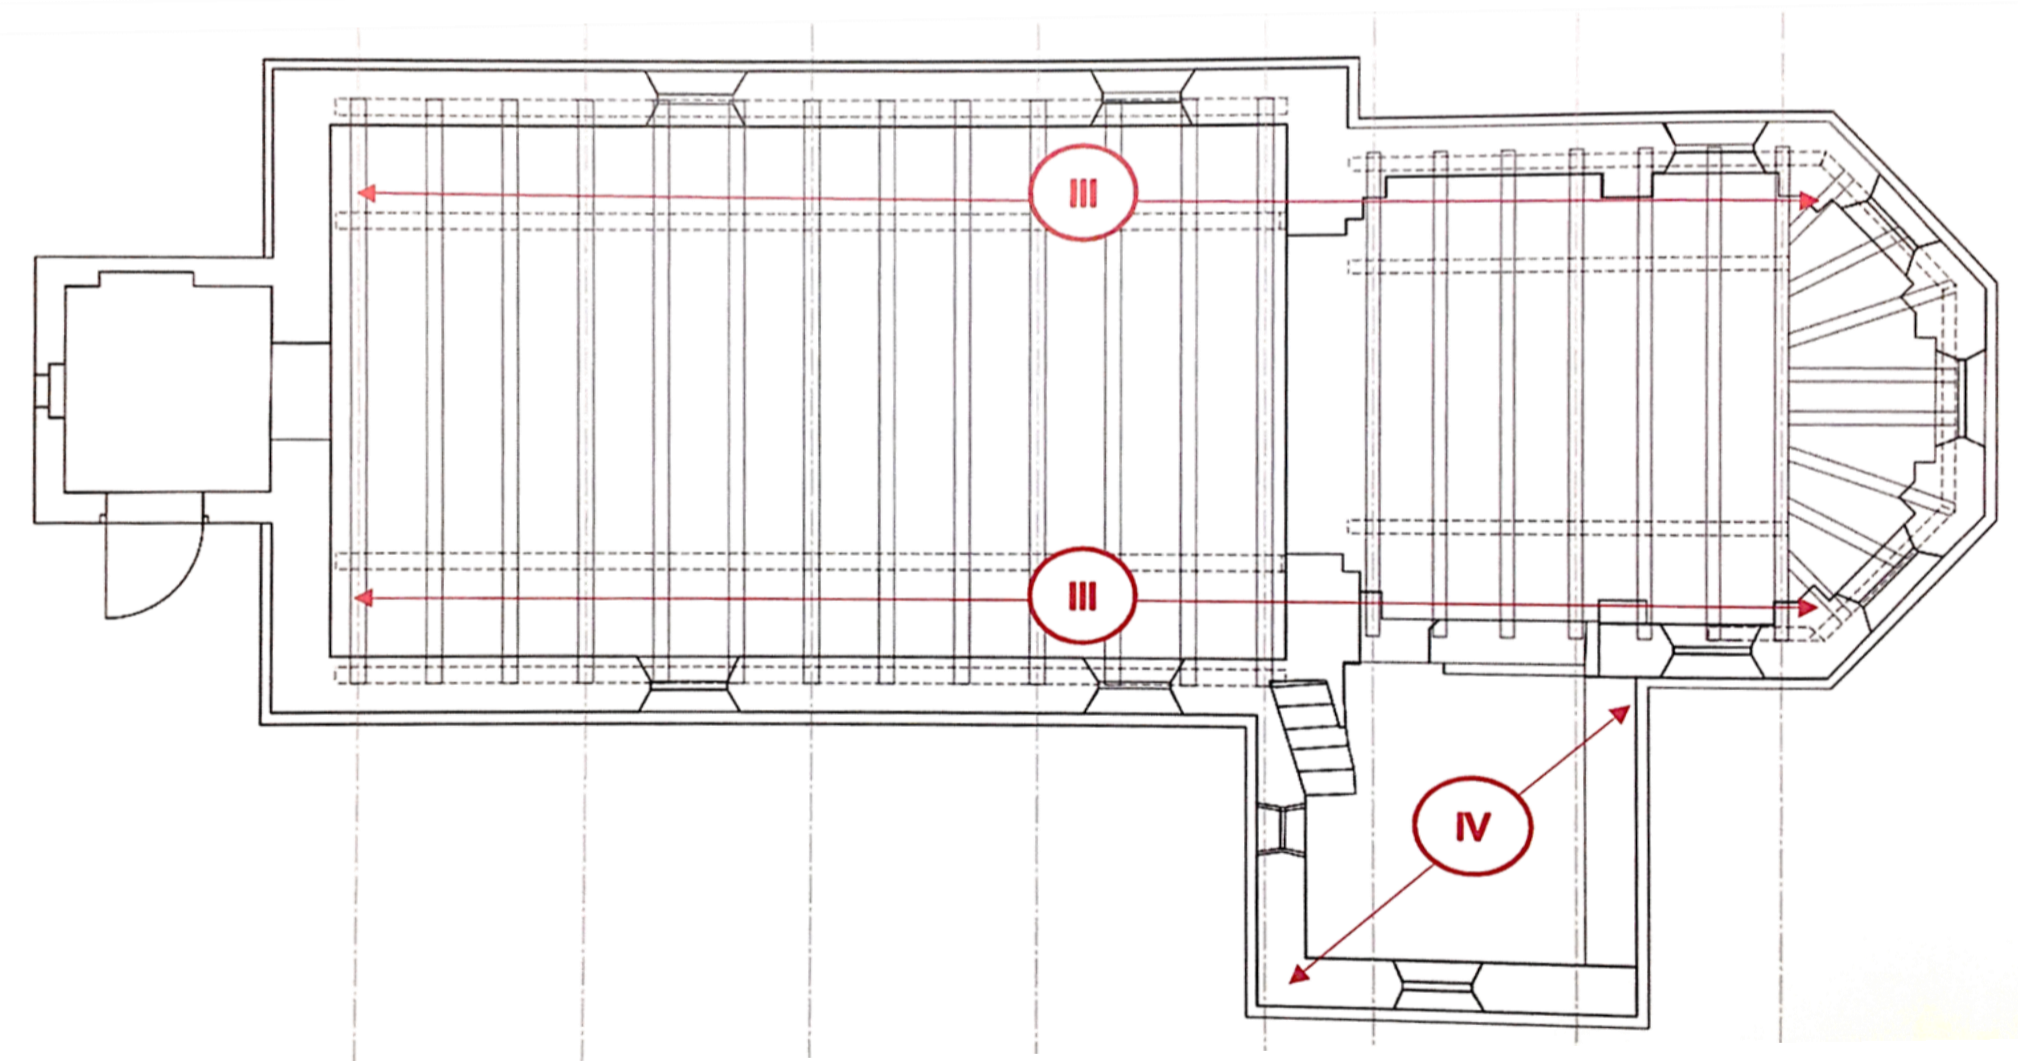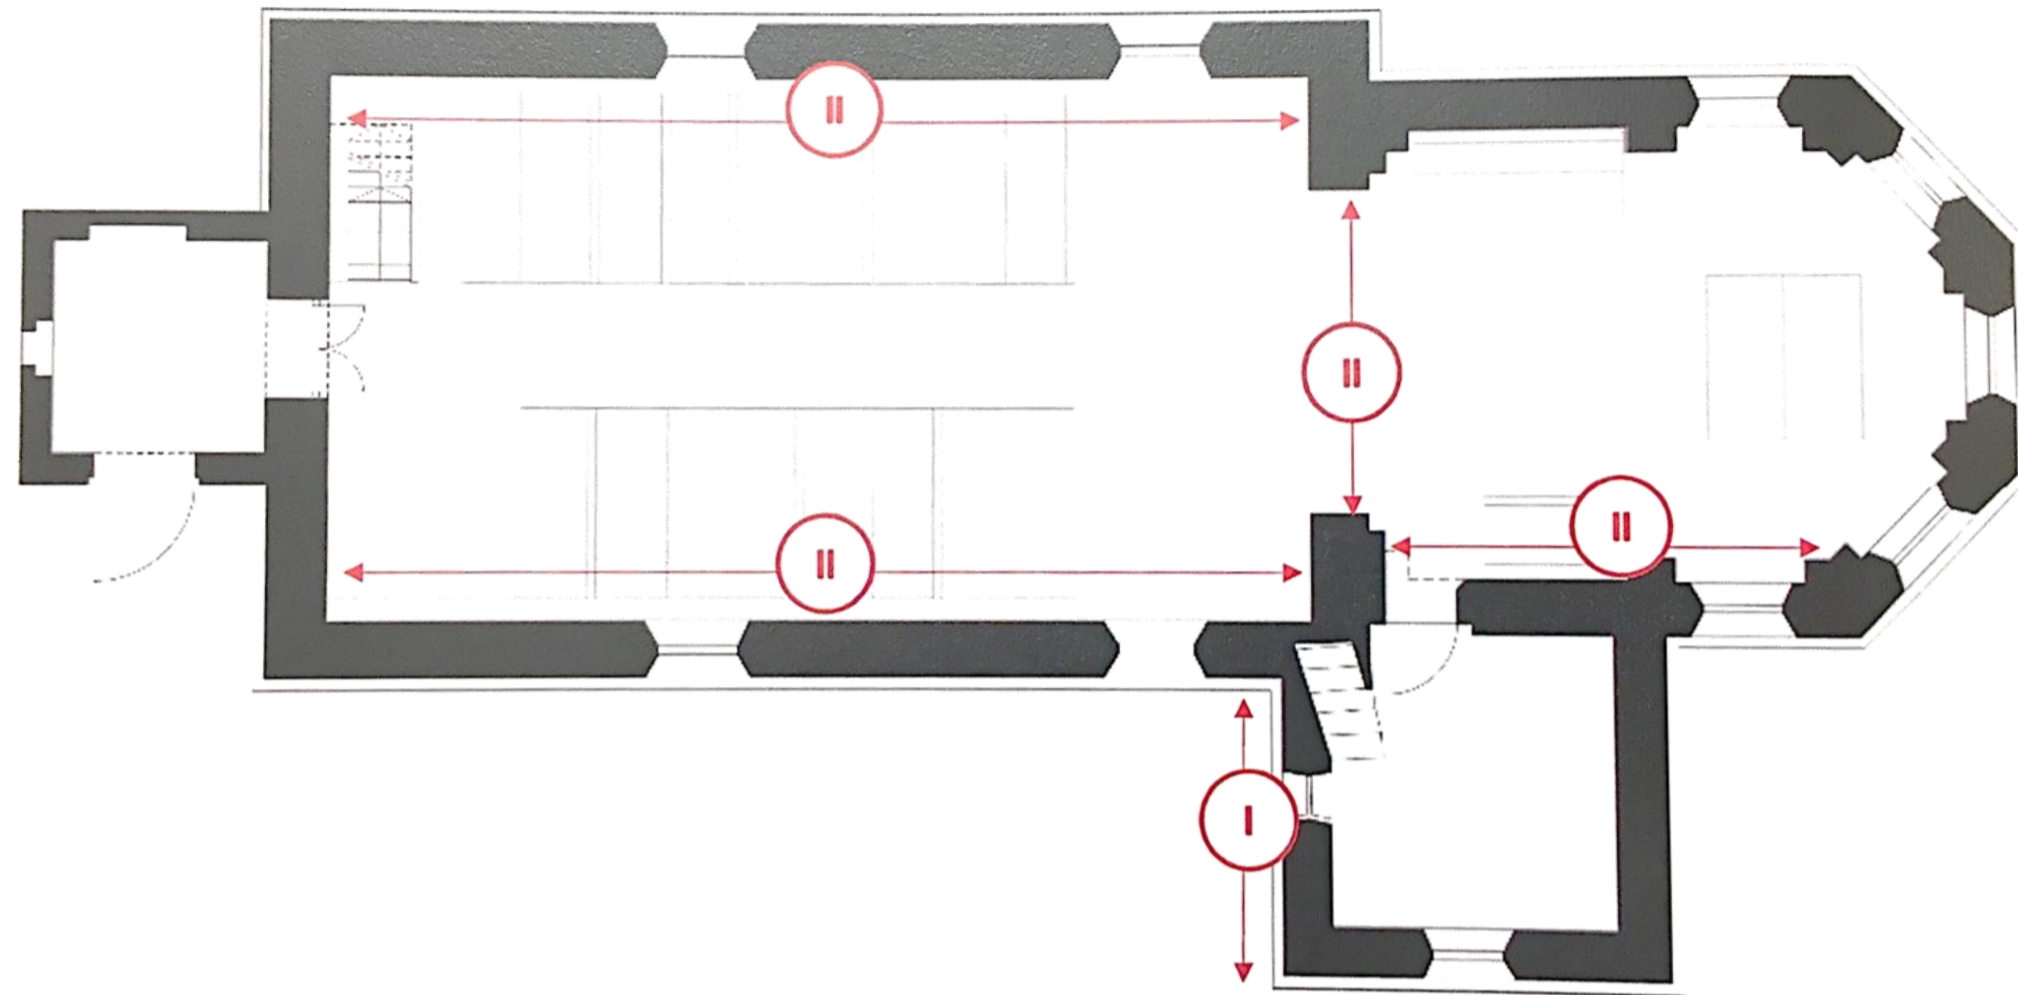

II Innenraum Kirche:

- Erneuerung der schadhafte Putzbereiche
- Schließen und Injizieren der Risse
- Reparatur der Gewölbeschale durch Teilerneuerung im Bereich des schadhafte Gewölbes

III Dachkonstruktion:

- Denkmalgerechte, handwerkliche Reparatur der schadhafte Holzbauteile (Mauerlatte, Zerrbalken, Sparrenfüße)
- Ertüchtigung vorhandener unzureichender Reparaturen der Zerrbalken durch zusätzliche Verschraubungen
- Ertüchtigung vorhandener unzureichender Reparaturen der Sparrenköpfe durch seitliche Laschen bzw. unterseitige Verstärkung
- Ersatz vorhandener nicht funktionsfähiger Reparaturen durch denkmalgerechte, handwerkliche Reparaturen
- Ertüchtigung des stumpfen Sparrenstoßes durch seitliche Laschen bzw. unterseitige Verstärkung
- Instandsetzung des Mauerwerkes im Traufbereich

IV Kirchturm:

- Denkmalgerechte, handwerkliche Reparatur der schadhafte Holzbauteile (Deckenbalken)
- Erneuerung von schwachen und morschen Fußbodendielen
- Überarbeiten der Treppenanlage (Sicherung der Treppenaufleger, Erneuerung/Ertüchtigung Treppengeländer)
- Säubern der Turmebenen und des Turmdaches
- Mörtelarme Mauerwerksfugen neu vermörteln
- Gesims bei Schallläden erneuern
- Verstärkung der Sogsicherung des Turmkreuzes durch Querbalken mit Gewindeschrauben in den Turmecken
- Kontrolle des Kaiserstiels und der Blecheindeckung inkl. der Befestigung des Turmkreuzes und der Blechanschlüsse im Rahmen der Instandsetzungsmaßnahmen

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden




4. Instandsetzung

Ergänzend zu den dringend notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen werden folgende kleinere Maßnahmen durchgeführt, um eine adäquate Nutzung der Kirche auch zukünftig sicherzustellen:

- Kirchenmalerarbeiten
- Restaurierung der Bestuhlung
- Restaurierung der Ausstattung
- Elektroarbeiten
- Notwendige Kirchenfensterreparaturen

Nach der Renovierung ist eine regelmäßige Nutzung der Kirche wieder angedacht. Neben Maiandachten und gelegentlichen Gottesdiensten kann die Kirche auch für Hochzeiten und allg. religiöse Feiern Nutzung finden.

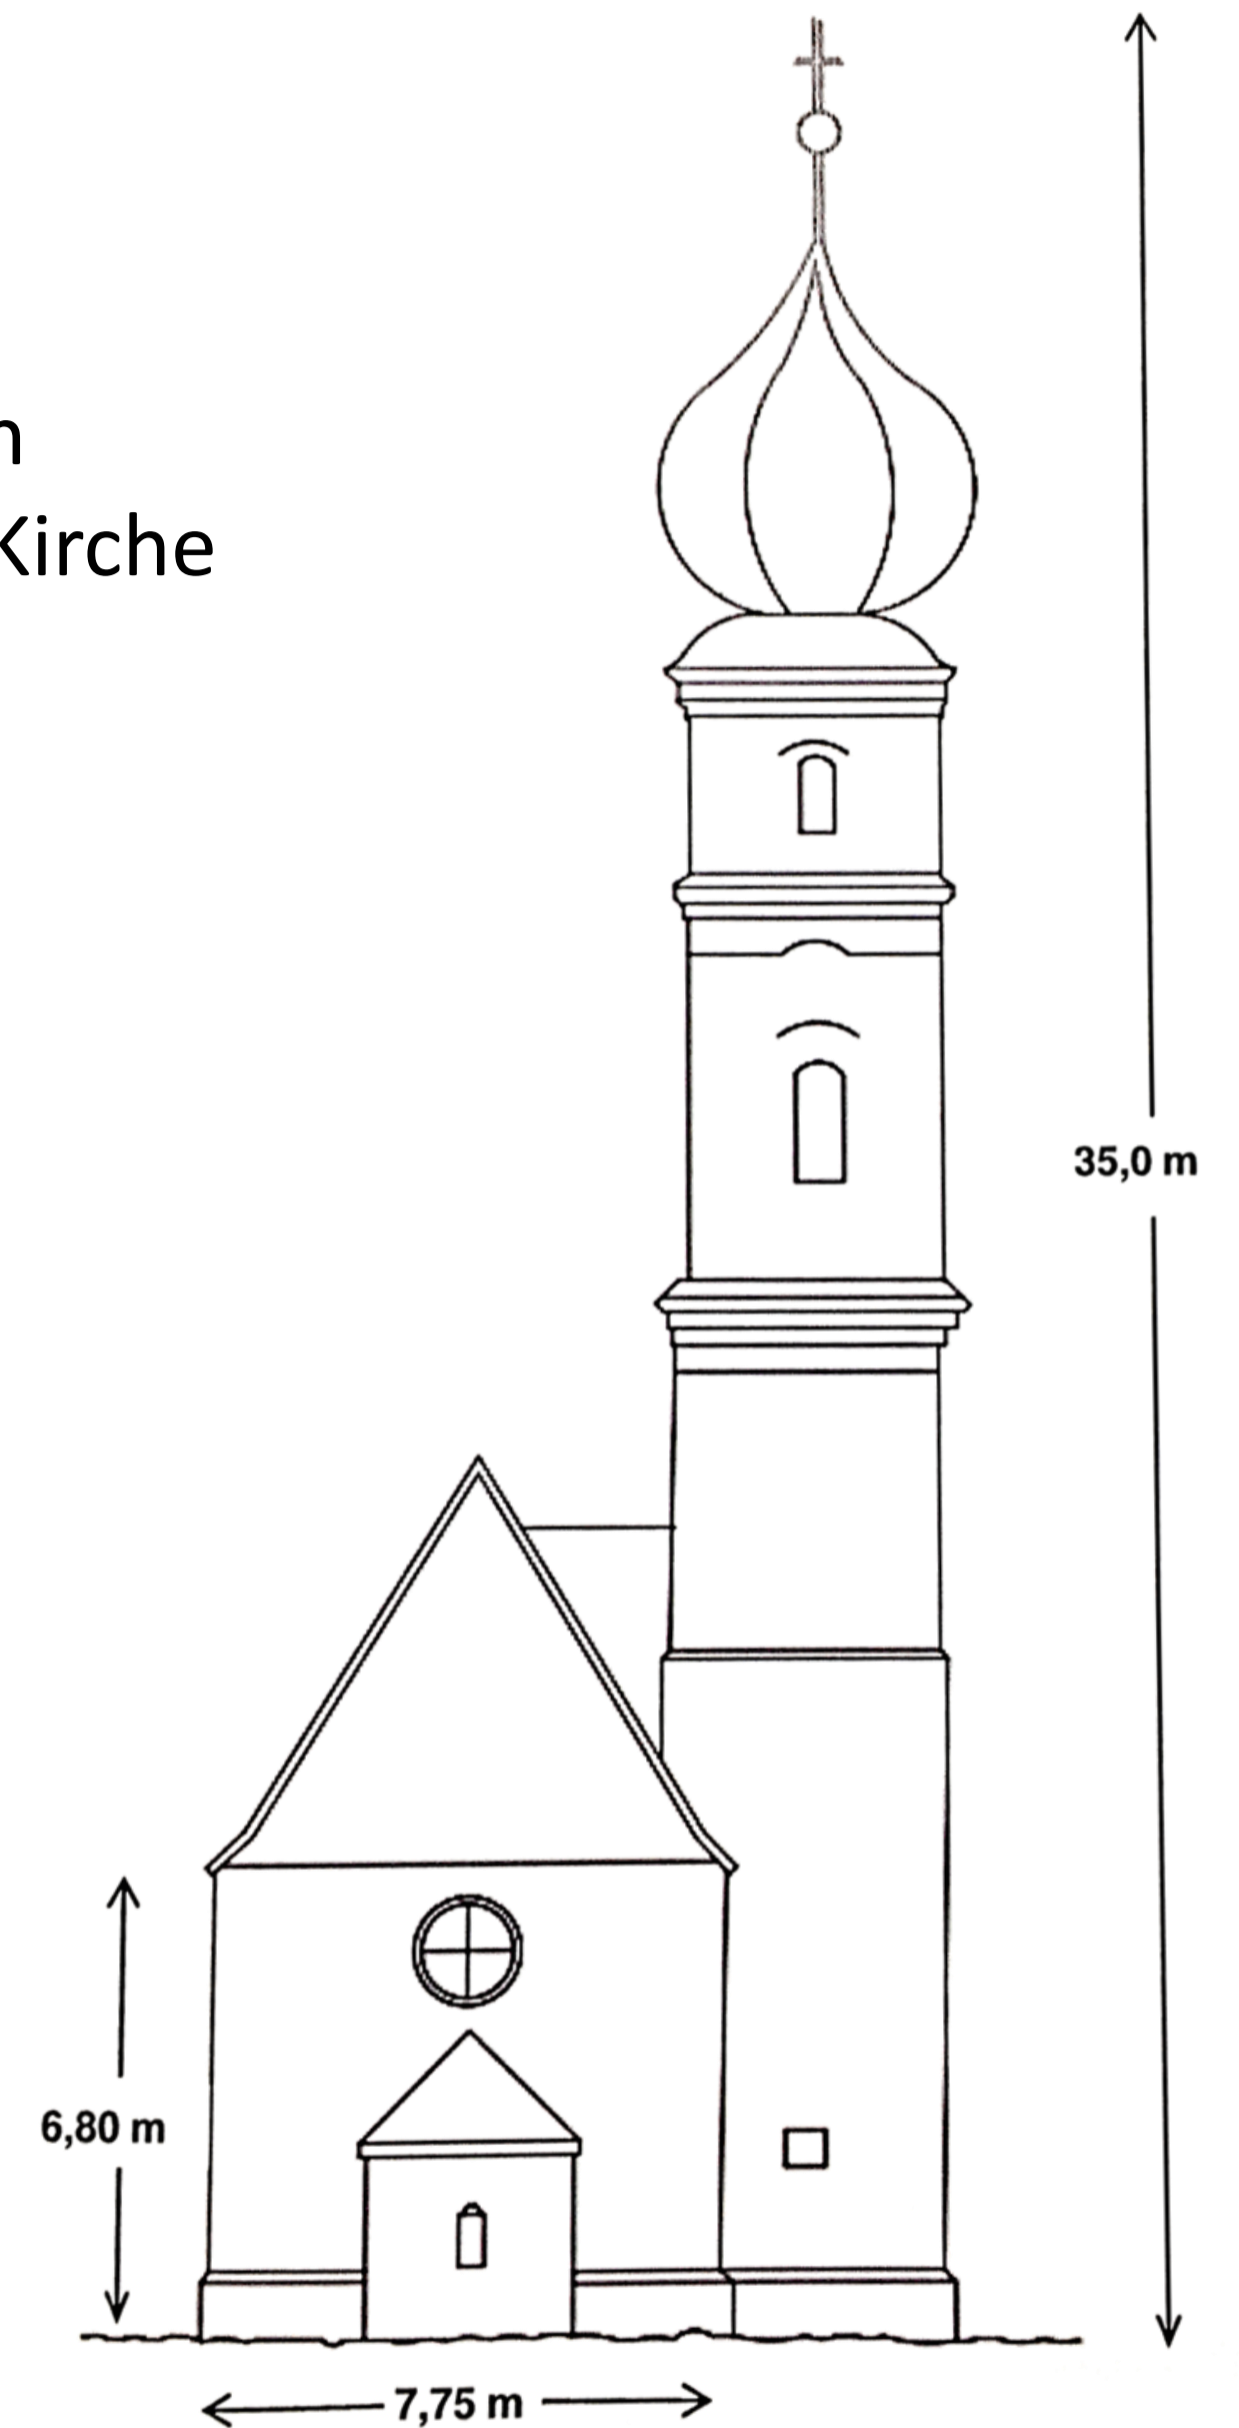

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden



5. Kostenbetrachtung


Nach einer konkreten Kostenanalyse und Betrachtung möglicher Bezuschussungen, hat sich herausgestellt, dass uns eine vollumfängliche Innensanierung nur unwesentlich mehr kostet, als die vorab präferierte Minimalsanierung.

Gründe hierfür:

- bei der vollumfänglichen Sanierung können wir mit attraktiven Bezuschussungen und Förderungen rechnen
- bei einer Minimalsanierung können diese Bezuschussungen nicht herangezogen werden
 - konkret:

Gesamtsumme:	ca. 526.000€
Bezuschussungen:	ca. 73%
Notwendige Eigenmittel:	ca. 141.000€
im Vergleich Minimalsanierung:	ca. 120.000€

→ auf Grund des minimalen finanziellen Mehraufwandes hat sich die Kirchenverwaltung dazu entschieden, eine vollumfängliche Innensanierung umzusetzen.

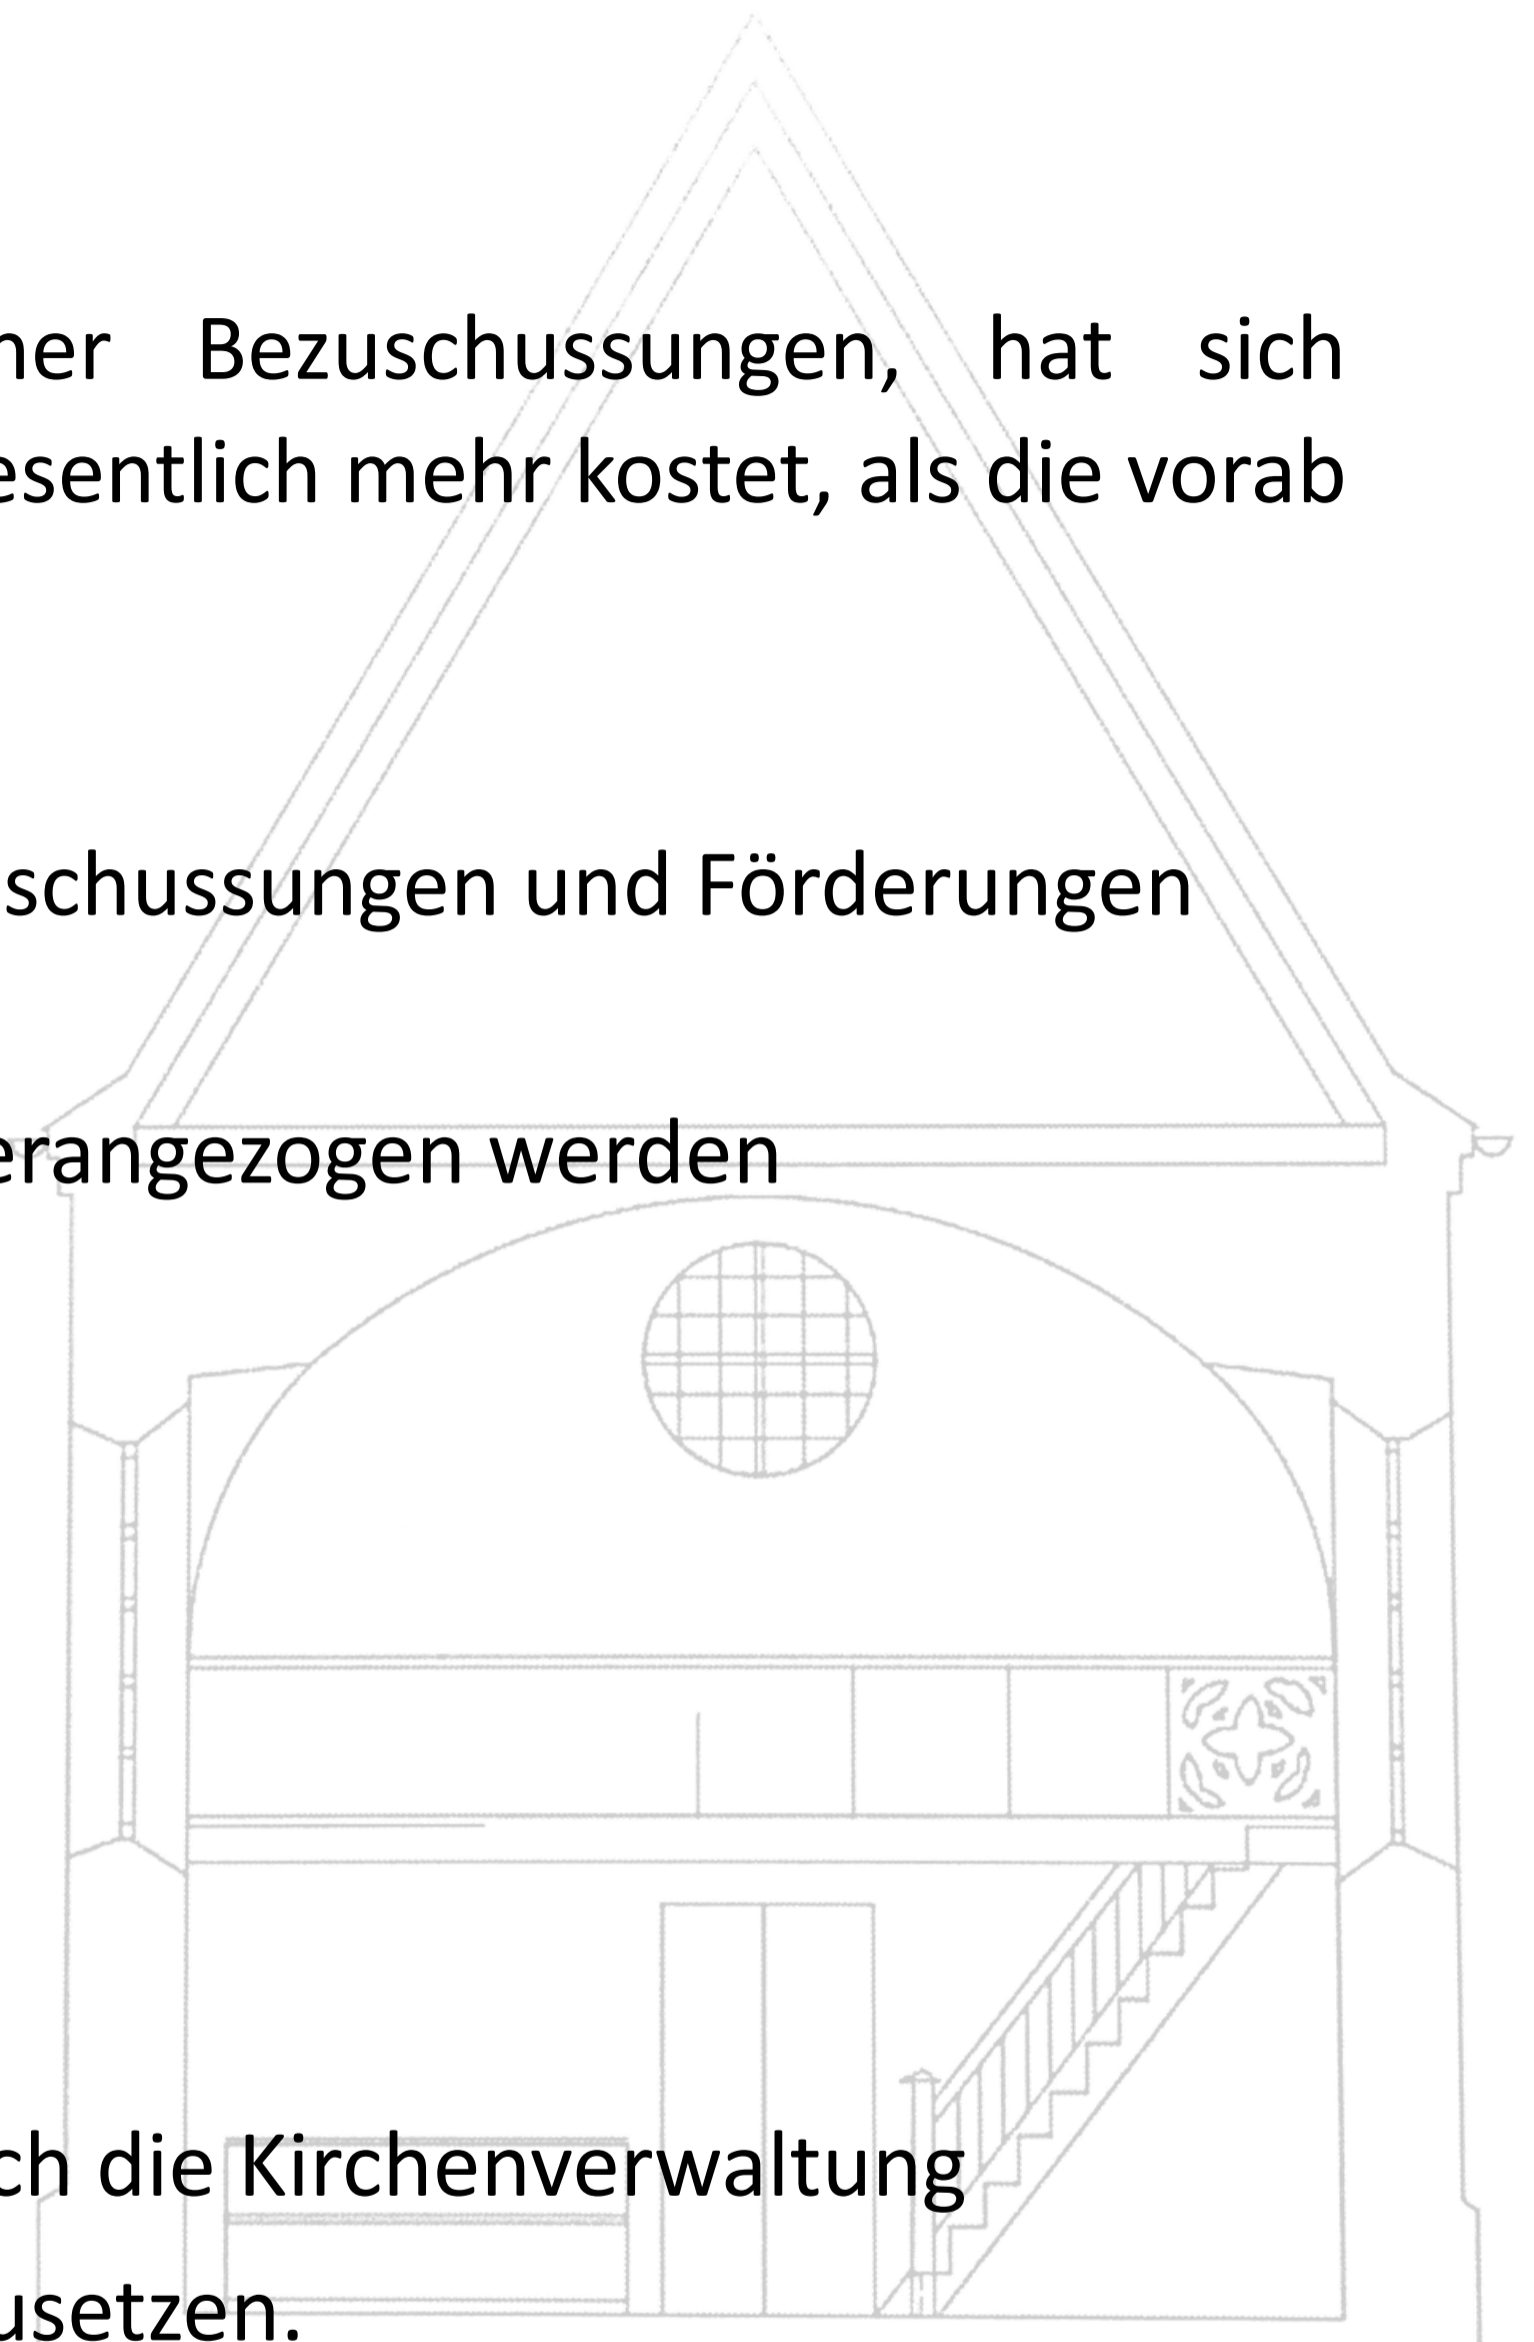

6. Ihre Unterstützung

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 526.000€.

Abzüglich diverser Bezuschussungen und Förderungen durch kommunale Gebietskörperschaften, Denkmalpflege, Landesstiftung sowie einer Beteiligung der Diözese Regensburg verbleiben noch ca. 141.000€, die wir aufbringen müssen.

Wir sind um JEDE Spende dankbar! Ein herzliches „Vergelt's Gott“ für Ihre Unterstützung zum Erhalt unserer Kirche St. Nikolaus.

Spendenmöglichkeit:

- Spendenkonto: IBAN DE 05 7435 0000 0020 9666 79
 BIC BYLADEM1LAH (Sparkasse Landshut)
- Bareinzahlung im Pfarrbüro

Innenrenovierung mit Dachreparaturen Kirche St. Nikolaus Herrnfelden

Pfarrkirchenstiftung Vilsbiburg
Kirchstraße 15
84137 Vilsbiburg

